

Акт осмотра имущества гражданина

проведен 15 мая 2025 г.

Информация о гражданине	
Ф.И.О. гражданина	Демченко Оксана Петровна
Дата рождения	21.06.1983
Место рождения	гор. Кораблино
СНИЛС	086-541-025 68
ИНН	620601242420
Адрес регистрации по месту жительства	Рязанская область, гор. Кораблино, ул. Заводская, д. 3, кв. 3
Вид документа, удостоверяющего личность	паспорт
Серия (при наличии) и номер	серия: 6111 номер: 688202

Информация о финансовом управляющем, проводившем осмотр	
Ф.И.О. арбитражного управляющего	Прозоров Юрий Вячеславович
Адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему	390046, г. Рязань, а/я 5
ИНН	622708973056
СНИЛС	179-964-166 47
наименование СРО членом которой является арбитражный управляющий	Ассоциация "Сибирская гильдия антикризисных управляющих"
местонахождение СРО	628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийск, Промышленная, 2, офис 2

Осмотр проведен в рамках дела о банкротстве № А54-1404/2025 в соответствии с нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

Объектом осмотра является автомобиль HYUNDAI СОЛЯРИС, зарегистрированный на Демченко Оксану Петровну.

Автомобиль имеет идентификационный номер (VIN) – Z94CU41DADR281103, а также государственный регистрационный знак А850УВ62, соответствующие данным паспорта транспортного средства серии 62 РО 923209 и свидетельству о регистрации транспортного средства серии 99 55 189578. Автомобиль окрашен в бежево-серый цвет, пробег на момент осмотра составляет 160110 км.


Осмотр указанного автомобиля проводился по месту нахождения на территории автосервиса: Рязанская область, гор. Скопин, ул. Ленина, д. 159.

Визуально: автомобиль после дорожно-транспортного происшествия, подушки безопасности не сработали, геометрия кузова нарушена, имеются различные повреждения на каждом элементе кузова, подтекание технических жидкостей, общее состояние неудовлетворительное.

Детальным осмотром установлено: замятие, деформация, перекося задней части кузова; отсутствие переднего и заднего бамперов; деформация заднего усилителя бампера; деформация переднего усилителя бампера; деформация правого заднего крыла; замятие, деформация, перекося левого заднего крыла; деформация задней балки; деформация, смятие левого амортизатора; деформация левой верхней подкладки пружины; замятие левой нижней опоры пружины; деформация, замятие, перекося левой задней двери; отсутствие заднего стекла; отсутствие стекла левой задней двери; разрывы и деформация правой задней фары; отсутствие задней левой фары; отсутствие правой передней фары; деформация, замятие, перекося крыши; деформация, замятие повреждение лакокрасочного покрытия и коррозия по всему кузову автомобиля; деформация крышки багажника; деформация, замятие топливного бака; замятие левой передней двери; не исправны


тормоза; деформация порогов и их значительная коррозия; расколот левый задний диск колеса. В салоне: отсутствует крышка бардачка, сломано зеркало заднего вида, обивка сидений протерта, деформация, замятие, перекос заднего пассажирского ряда сидений. Моторный отсек: отсутствие аккумулятора, повреждения высоковольтных проводов; течь сальника распредвала; течь переднего и заднего сальника коленвала; течь прокладки масляного поддона; течь сальника правого внутреннего шруса; разрыв пыльника переднего левого наружного шруса; передний правый ступичный подшипник имеет критический износ; имеется износ тормозных дисков на максимально минимальную толщину; неисправен датчик АБС переднего правого колеса; неисправен тормозной цилиндр на заднем правом колесе; неисправен вакуумный усилитель тормозов.



Ниже представлены изображения осмотренного автомобиля.

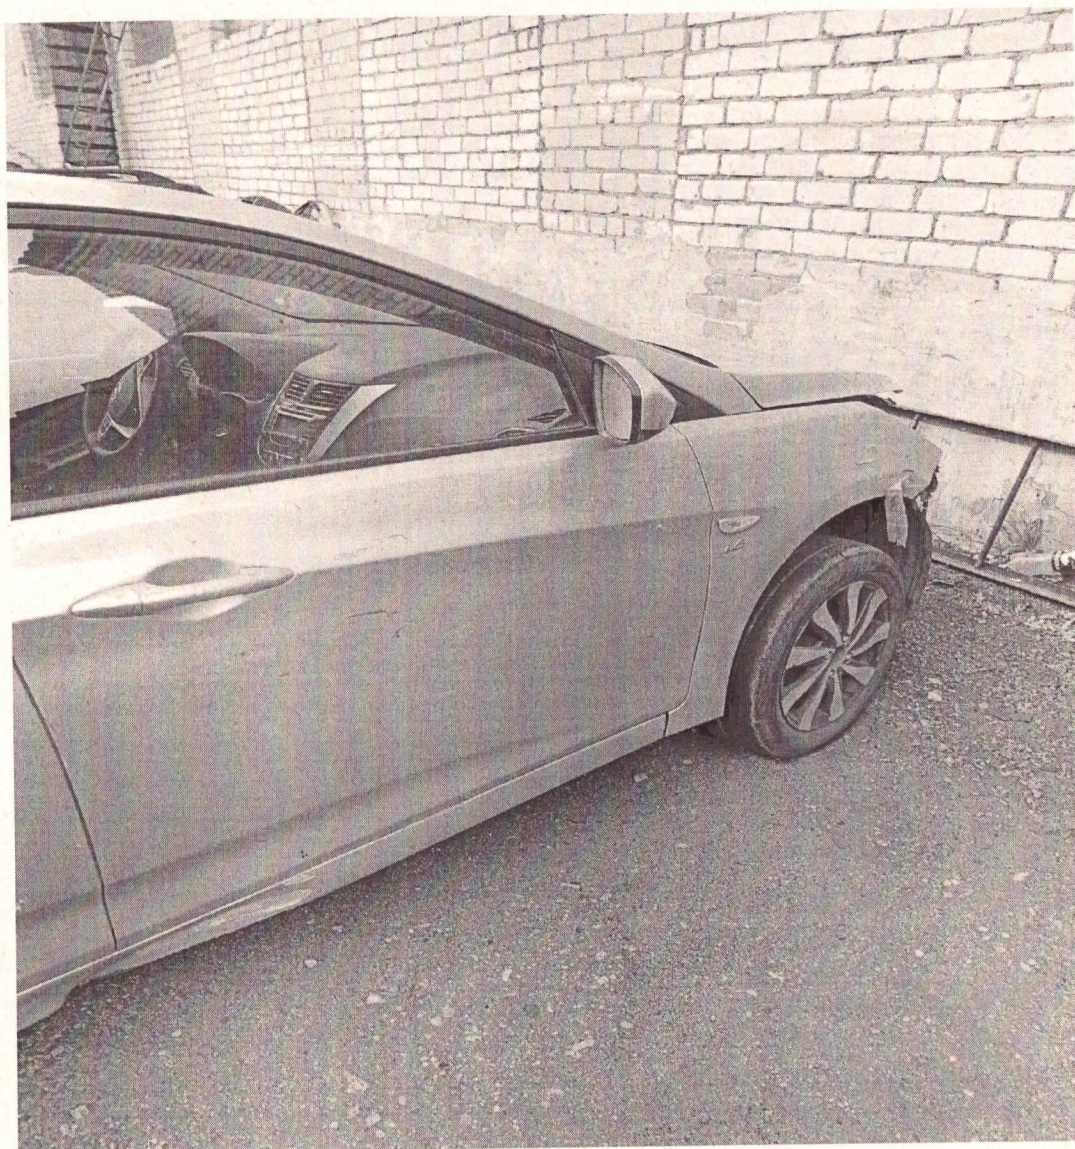









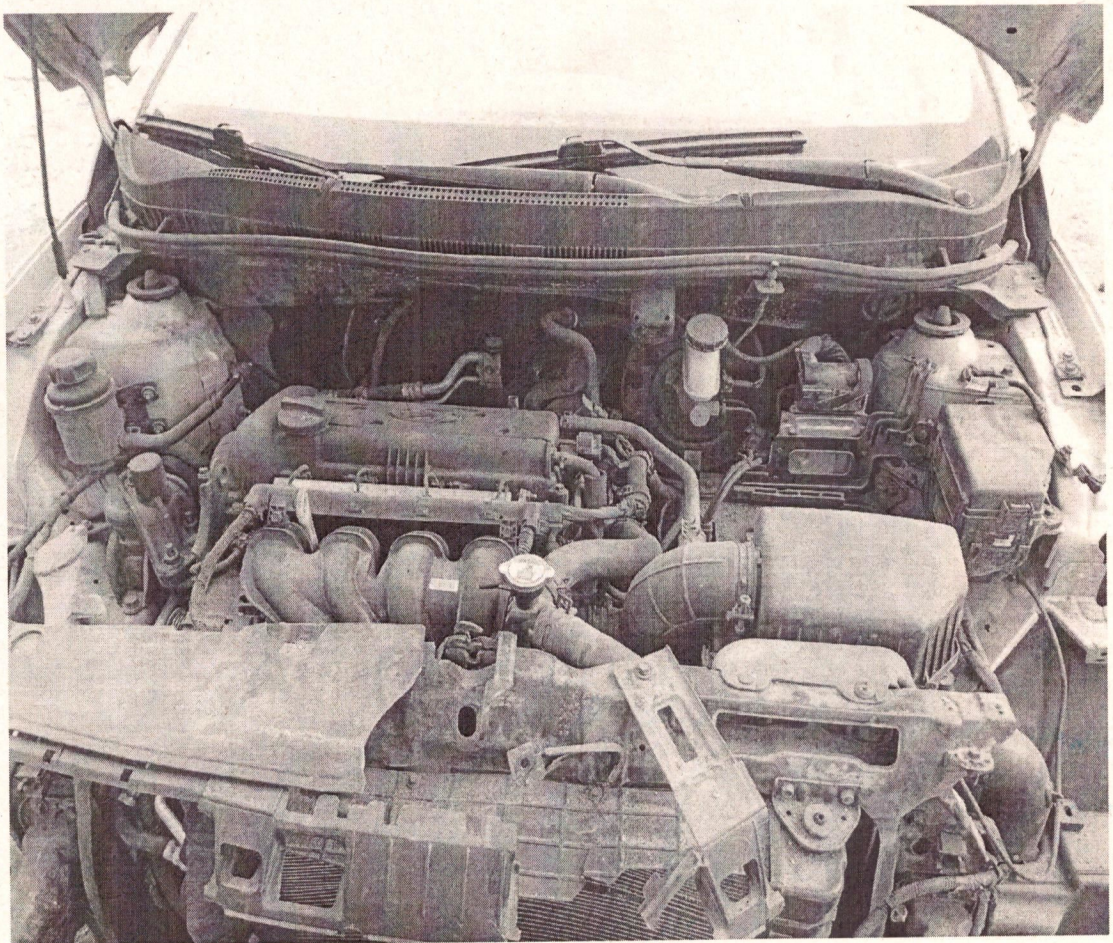


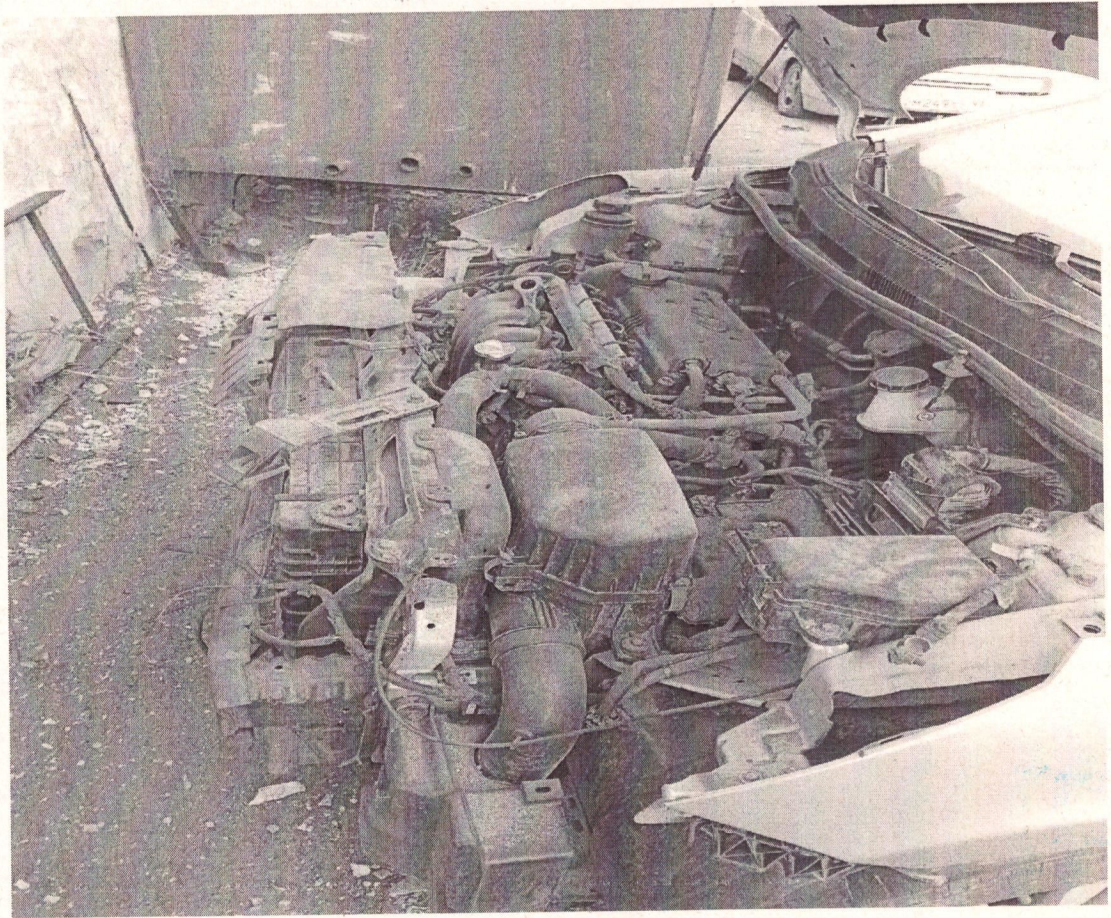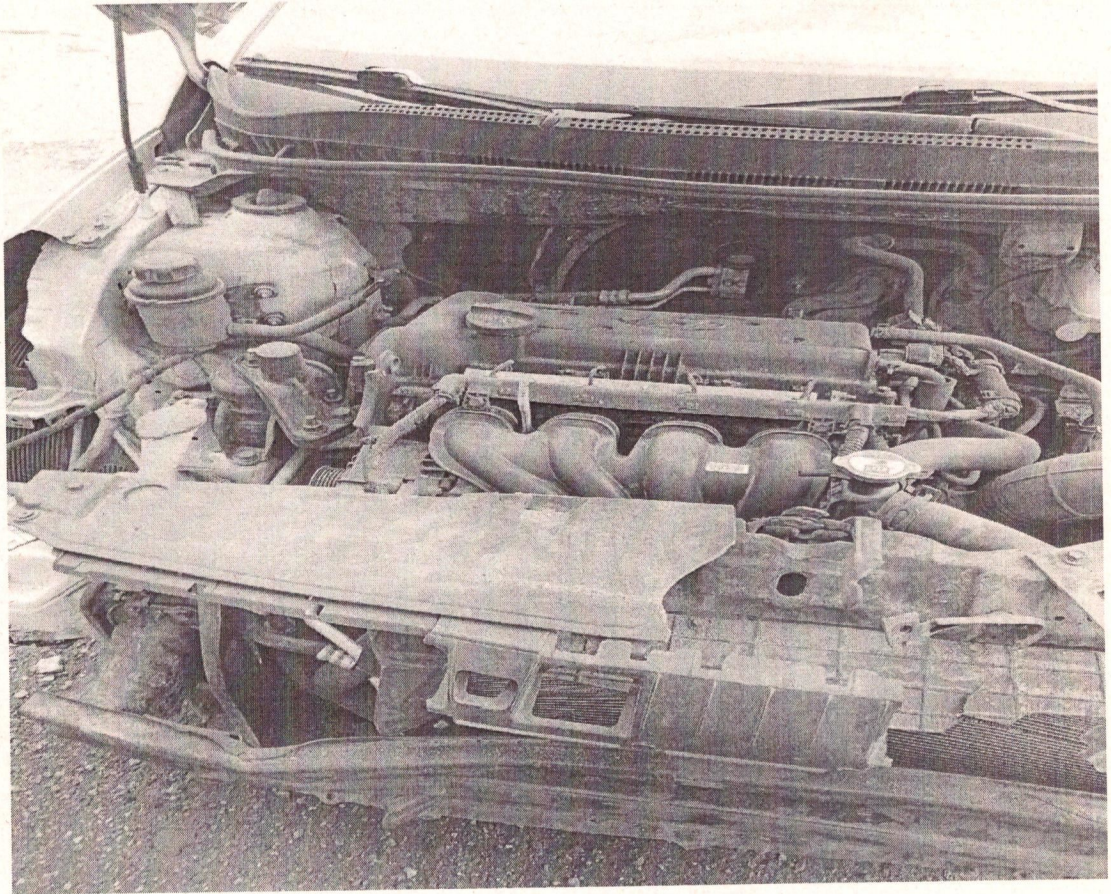

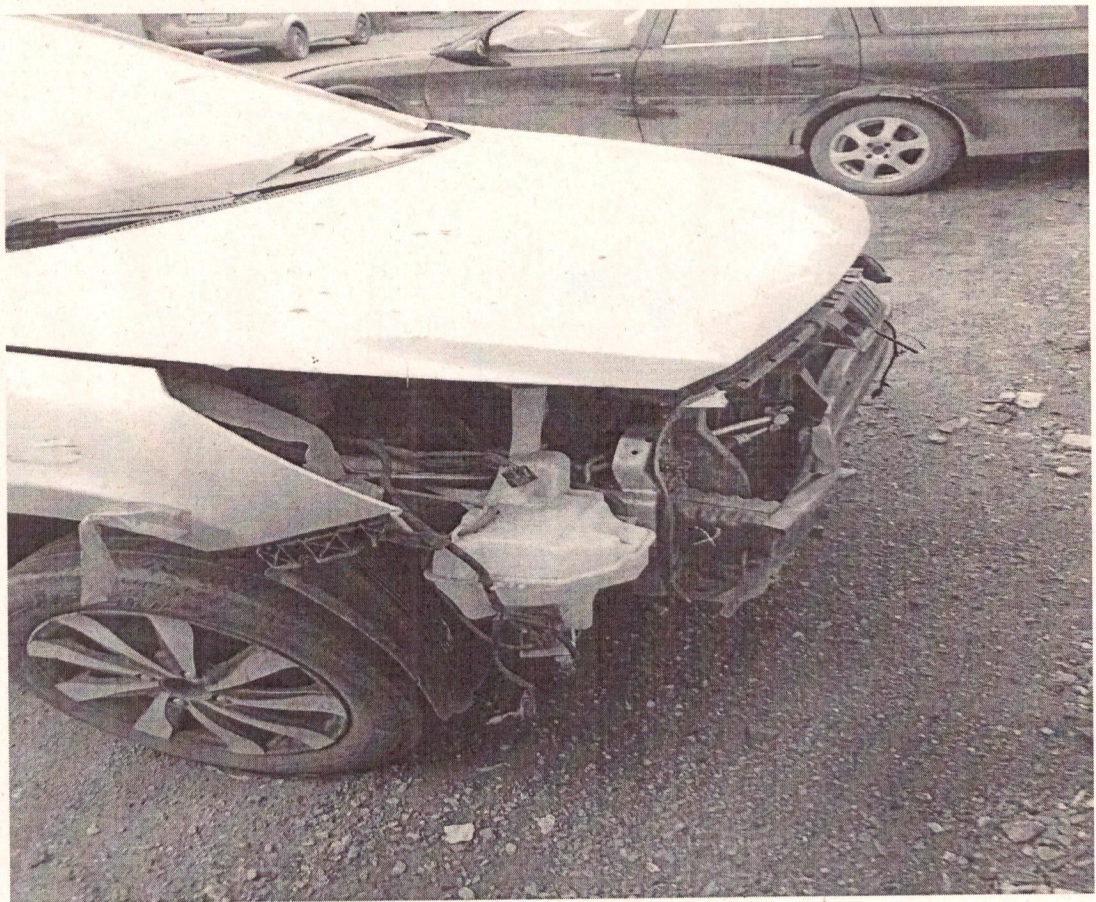

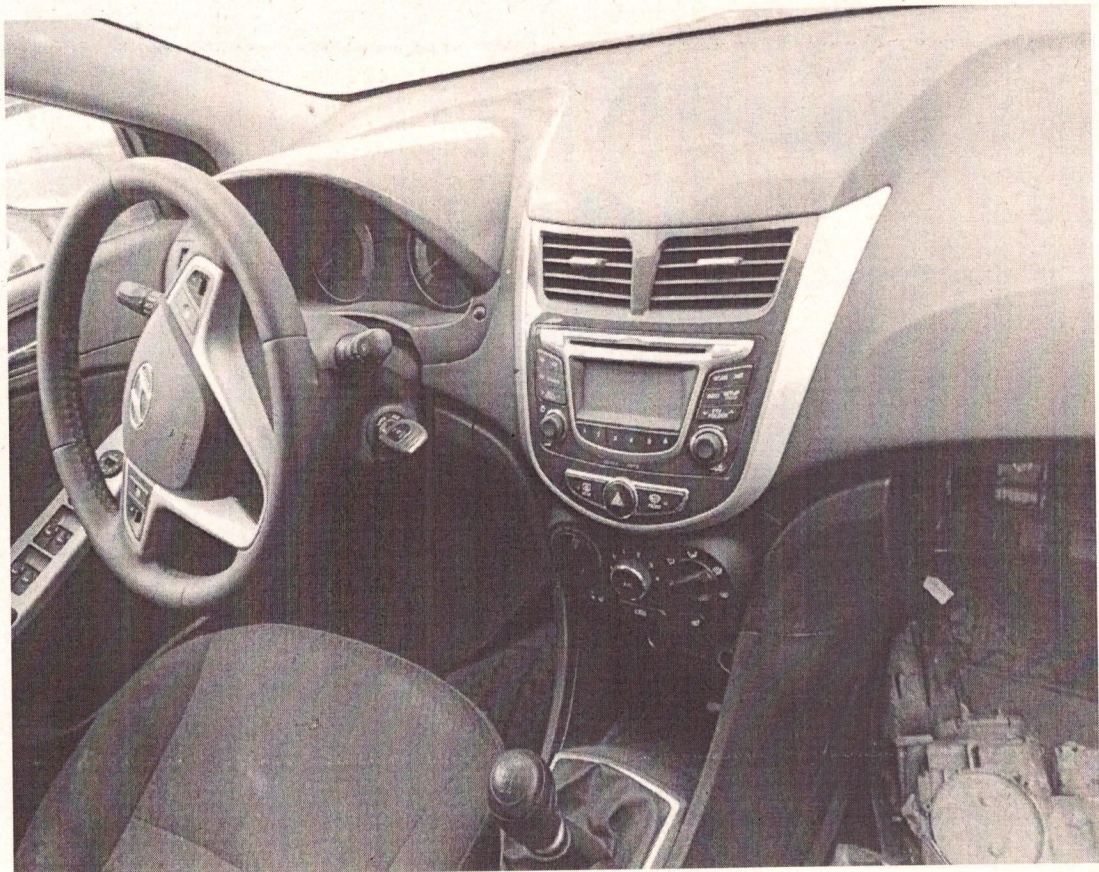

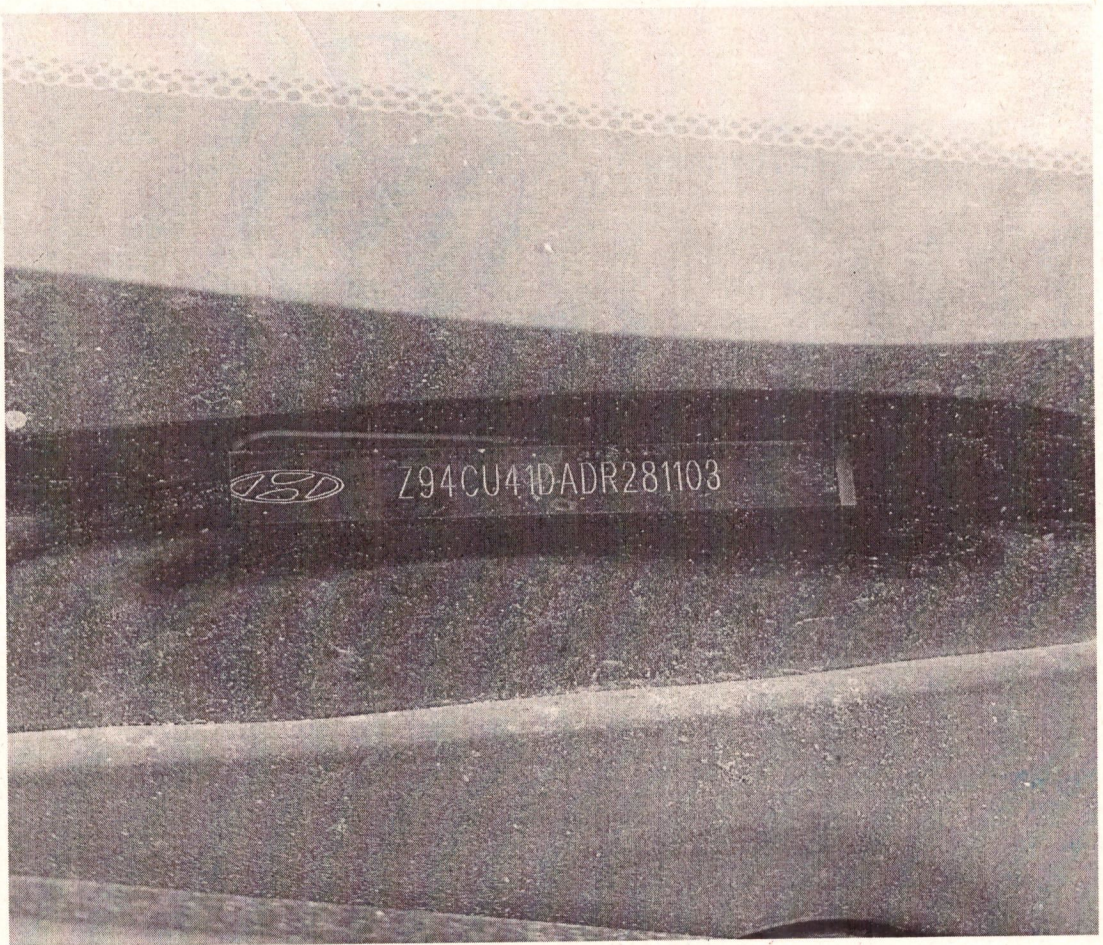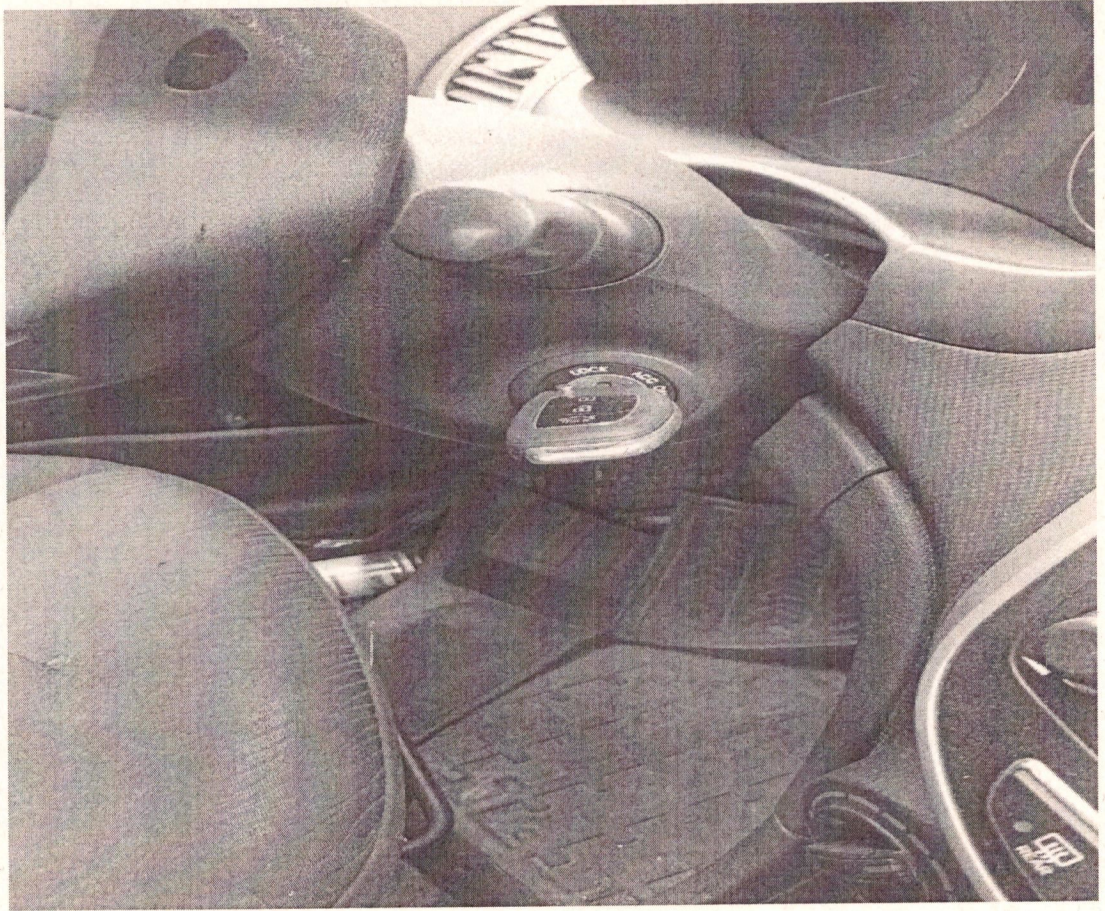

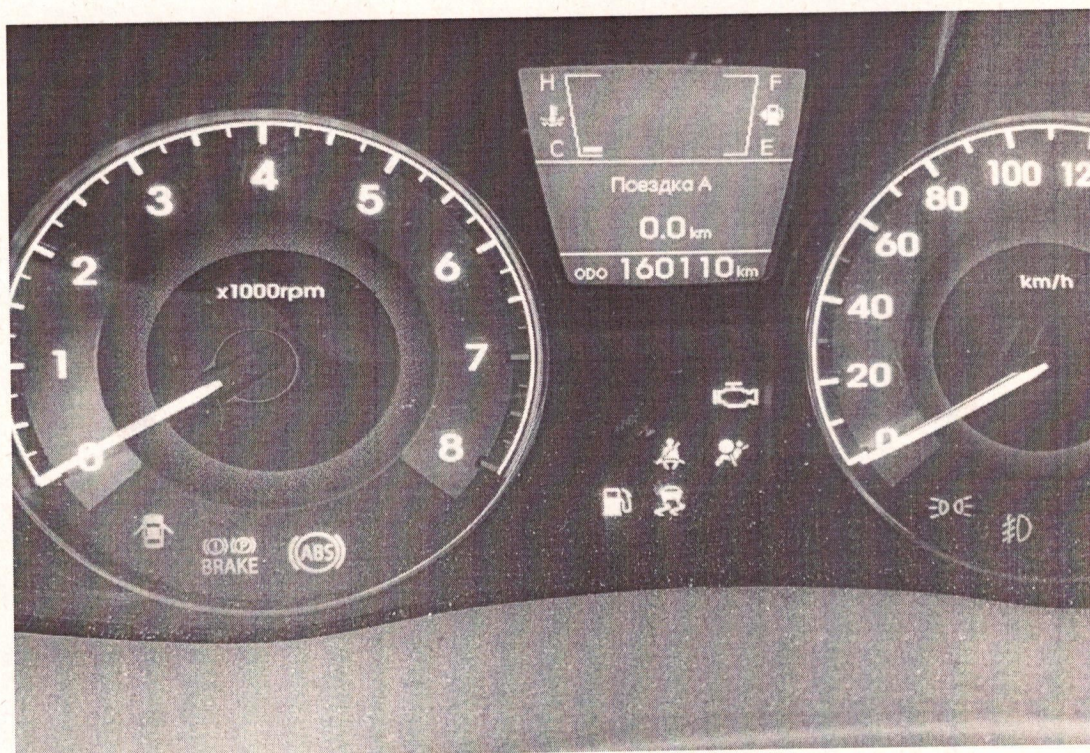

Финансовый управляющий
Демченко Оксаны Петровны



Ю.В. Прозоров